

LIPUMASTI VUNDAMENDI VALAMINE JA MONTEERIMINE

- Kaeva auk külmumisvaba sügavuseni ca 80 – 120 cm, diameetriga 40 cm, täida betooniga
- Monteeri 3 ankrupolti mutrite abil hingeplaadi külge nii, et ankrupoldid ulatuksid plaadi ülemisest pinnast 75 mm ulatuses välja
- Suru ankrupoltidega hingeplaat betooni sisse, pane plaat vesiloodi abil õigeks
- Jälgi, et plaadi hingeosa jääb sellele küljele, kustpoolt lipumast püsti lükatakse
- Kui betoon on kivistunud (umbes nädala pärast), monteeri lipumast hingepoldi abil hingeplaadi külge
- Lükka lipumast püsti ja sea reguleerimismutritega loodi, keera mutrid kinni
- Kontrolli umbes 1 kuu pärast ja pinguta mutrid üle

